


FIRMWARE UPGRADE PROGRAMI İLE VİGORIPPBX 3510 FIRMWARE GÜNCELLEMESİ

Bu belge, firmware upgrade programını çalıştırarak VigorIPPBX firmware'inin nasıl yükseltileceğini gösterecektir.

1. Yönetici hesabıyla Windows'a giriş yapın.
2. Windows'da Firewall'u kapatın.

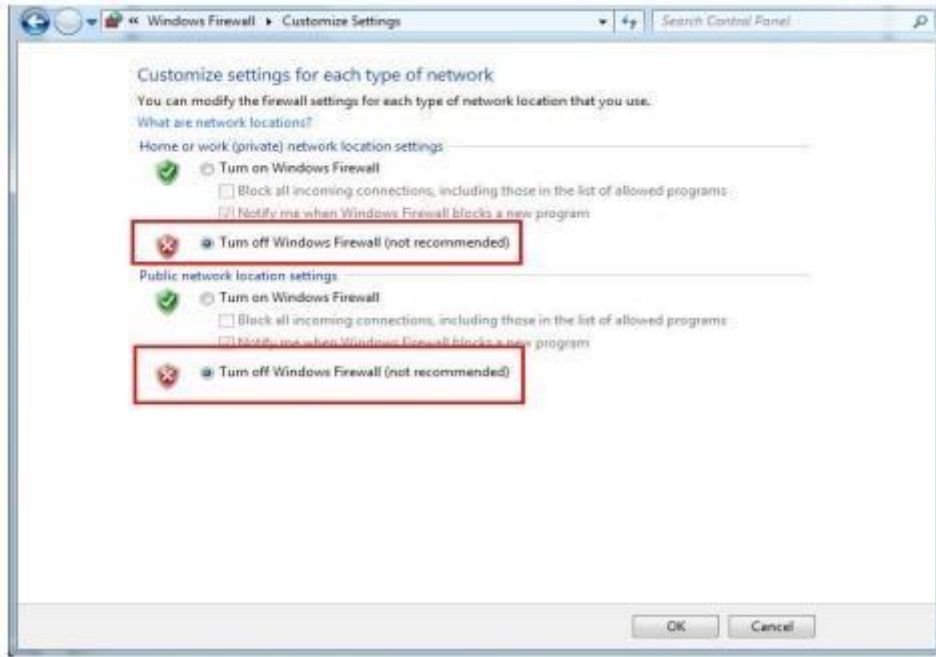


3. Network ara yüz kartını statik bir IP adresine sahip olacak şekilde yapılandırın. Ve network ara yüzünü VigorIPPBX 3510'a bağlayın.




4. En son firmware sürümünü ftp.draytek.com.tw'den indirin. Dosyaya sağ tıklayın ve "Run as administrator" ı seçin.



5. Vigor Firmware Upgrade programı otomatik olarak çalışacaktır, devam etmek için OK'a tıklayınız.

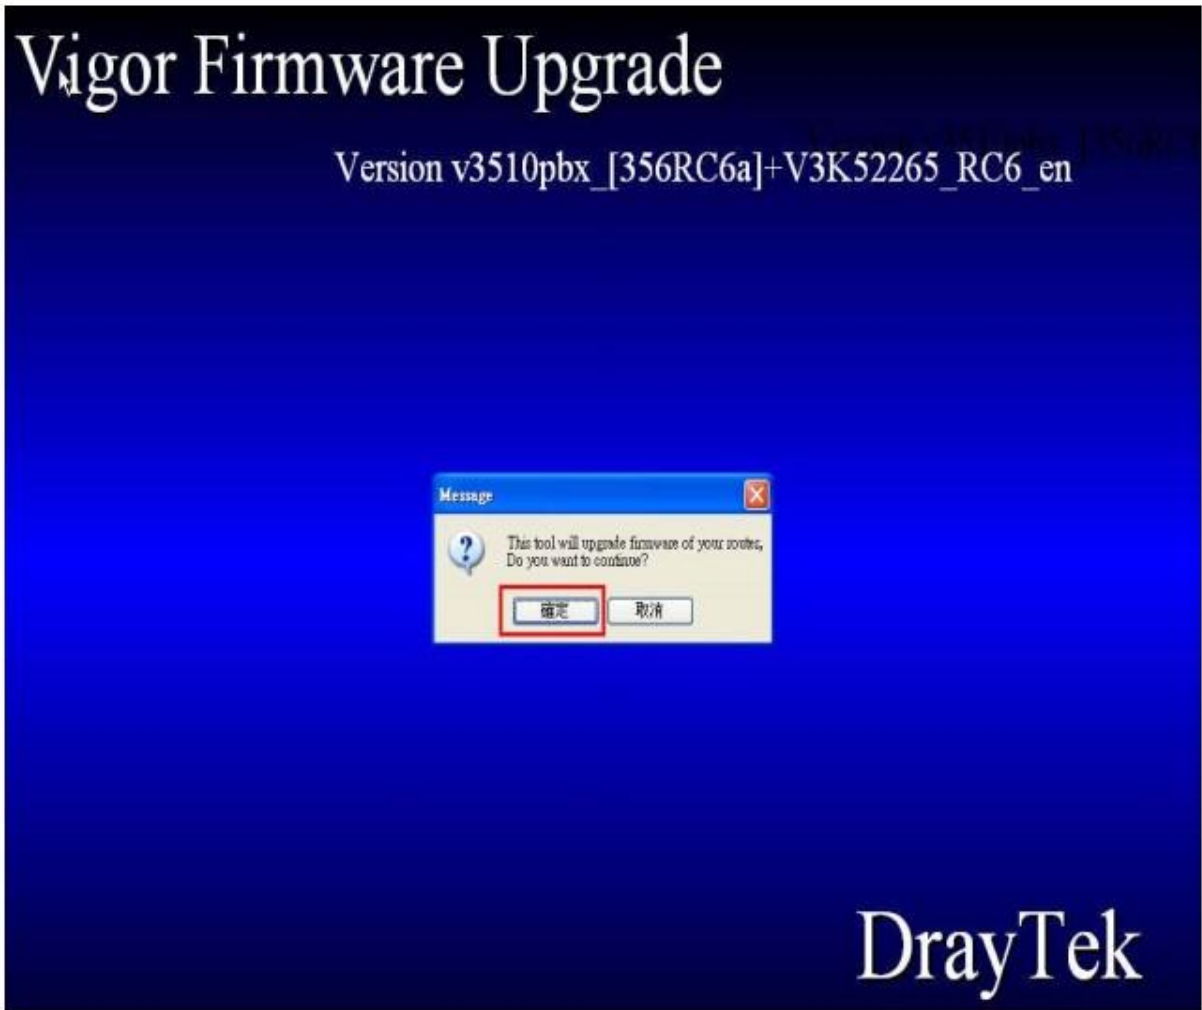


6. VigorIPPBX 3510'un IP'sini seçin (default olarak 192.168.1.1 'dir). OK'a tıklayın.

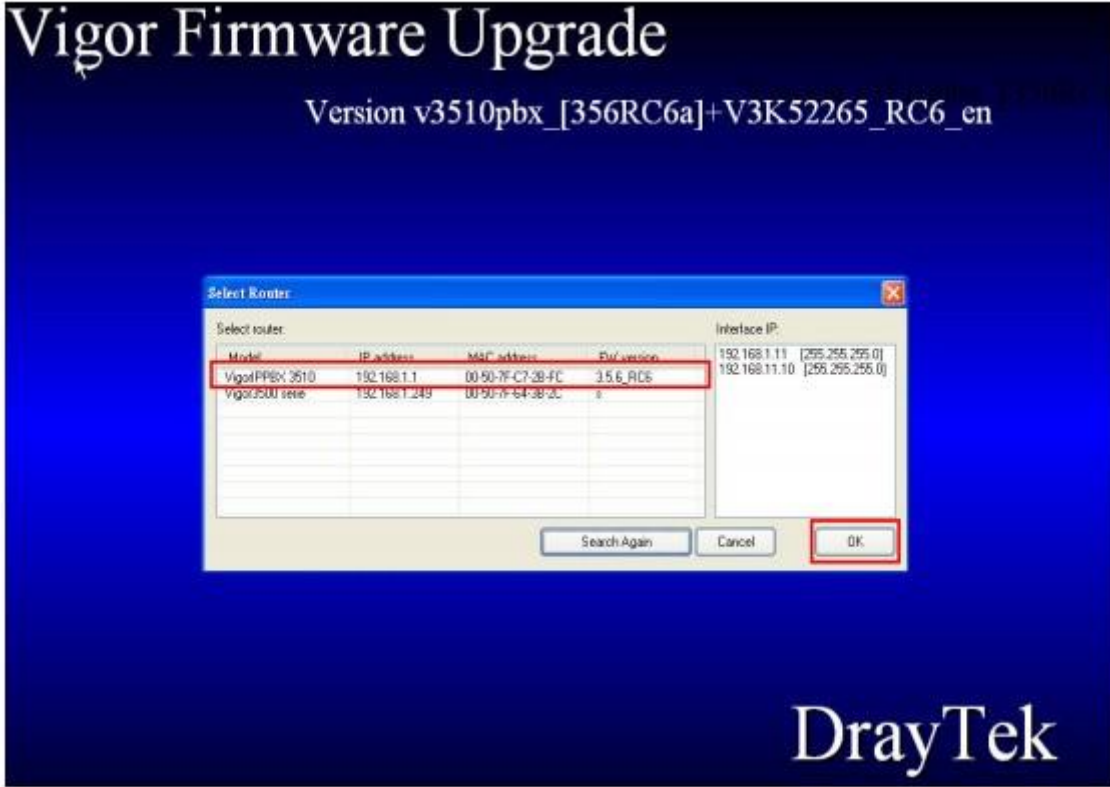

1. VigorIPBX 3510'un admin şifresini girin ve OK'a tıklayın.



2. Firewall engelini kaldırın.

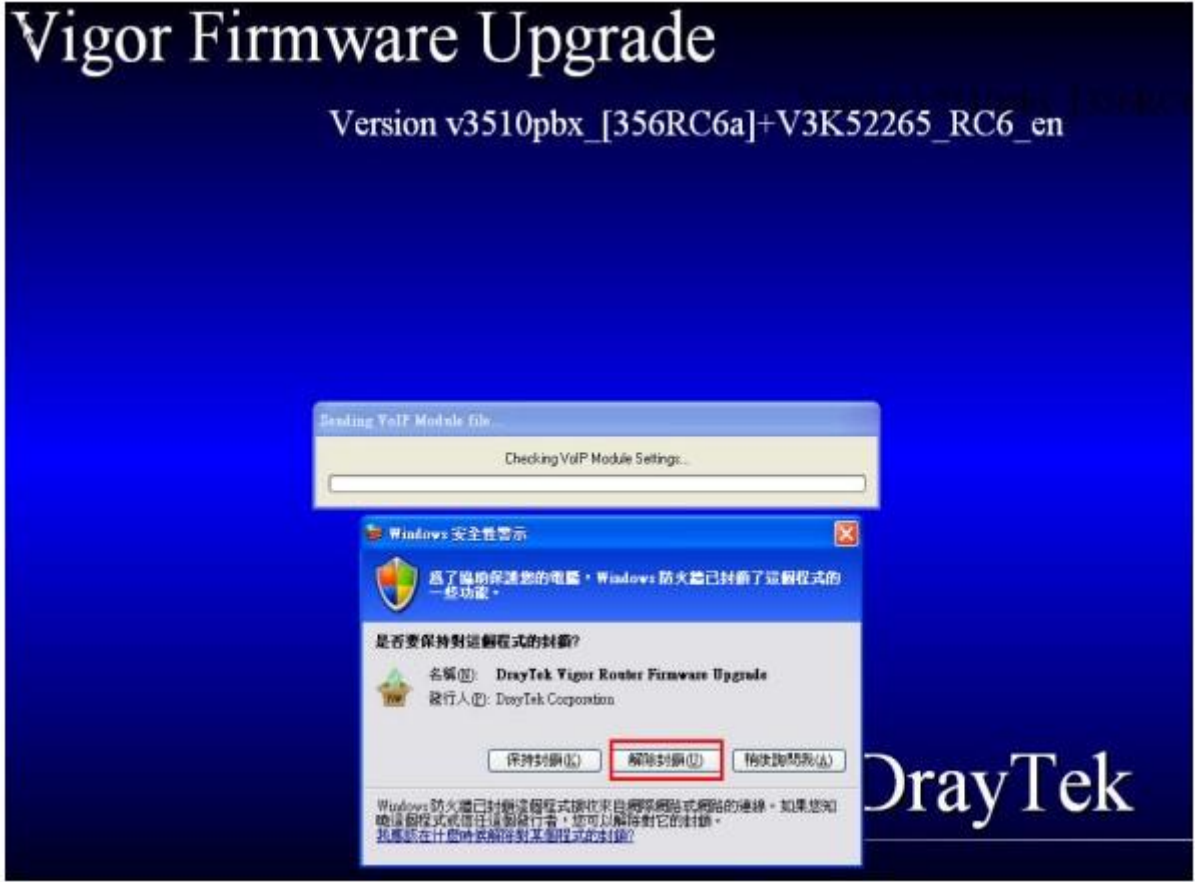

1. Program, firmware yükseltmeye başlayacaktır. VoIP modülü için donanım yazılımı ilk önce routerın donanım yazılımı ile yükseltilecektir.



7. Bundan sonra. Router kullanıma hazır olacak.



Sorun Giderme " Failed to get the Voip Module IP" mesajını alırsanız, VoIP modülündeki donanım yazılımını Firmware Upgrade Programı için çok eski olabilir. Bu sorunu çözmek için, firmware orijinal sürümünü indirin ve önce VoIP modülü için donanım yazılımını yükseltin. Talimatlar için [VoIP modülü için firmware güncellemesi](#) bölümüne bakın.